


Foto d'insieme

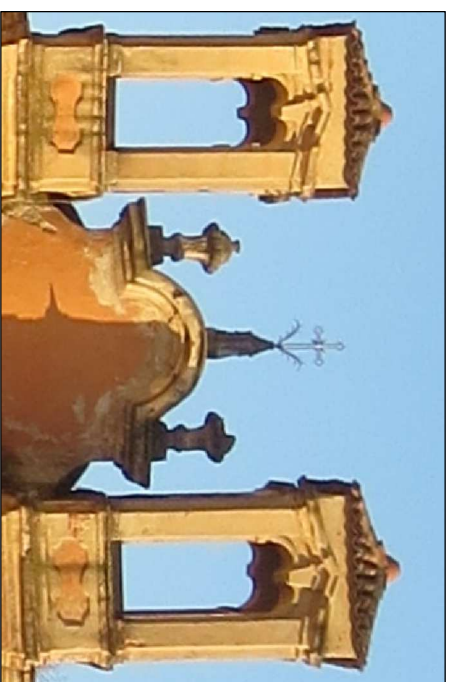


Analisi del degrado

- a** - Intonaco umido degradato, deposito in alcuni punti di muschilicheni.
- b** - Intonaco degradato, sono presenti zone dove l'intonaco è fortemente degradato.
- c** - Intonaco mancante, sono presenti zone localizzate dove l'intonaco è completamente distaccato con conseguente visione dei mattoni sottostanti.

Intervento di risanamento

- 1** - Rimozione ultimo strato di tinteggiatura di probabile matrice acrilica/sintetica, spessore 1 mm.
- 2** - Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione o polverizzazione, mediante applicazione di prodotto consolidante ai silicati di etile o malte idrauliche ove opportuno.
- 3** - Rifacimento parte di intonaco mancante o rimosso, in malta di calce idraulica o biocalce certificata NHL previa picchettatura delle sole eventuali parti in cemento residui.
- 4** - Stesura di due mani di tinta a calce a pennello
- 5** - Protezione superficiale con prodotto polissilossano o scialbo pigmentato o idrossido di calcio applicata a pennello
- 6**

Particolari di dettaglio

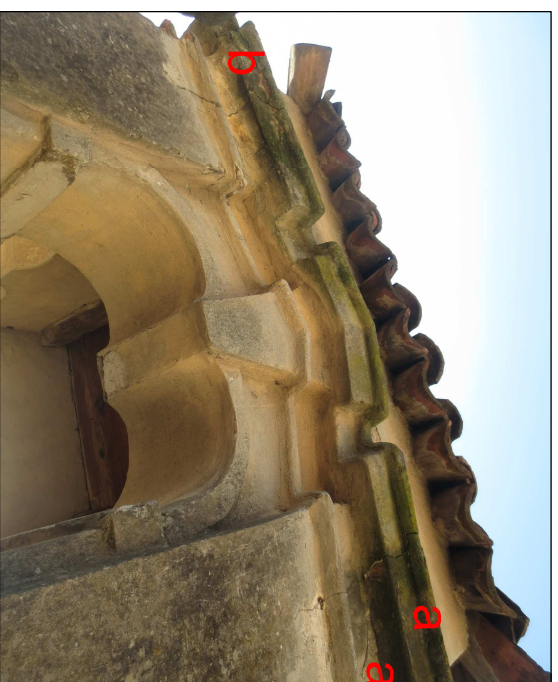

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZO MEZZABARBA (Cod. int. 159)

PROGETTO ESECUTIVO

Data	Luglio 2020
Responsabile del procedimento	Arch. Mara Latini
Il Dirigente del Settore LLPP.	Arch. Mara Latini

Titolo	RIPRESE FOTOGRAFICHE DI DETTAGLIO RILIEVO GEOMETRICO E MATERICO ANALISI DEL DEGRADO DESCRIZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO
	Facciata Principale : Campanili

Elaborato	A - 16
Progettista	arch. Vito Pasi
Collaboratori	arch. Teresio Fasani arch. Angelo Di Meo